SOLUCIONES DE PESAJE Y
EQUIPOS PARA ALIMENTOS

MANUAL DE USUARIO

BASCULA ELECTROMECÁNICA

MARCA BBG MODELO: DEPOT

Por favor lea completa y detenidamente este manual antes de usar su equipo

Manual de instrucciones

Gracias por comprar nuestro producto. Lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar.

RECOMENDACIONES:

1. Nunca sobre alimente con más del voltaje máximo. ¡La sobrecarga lo dañará permanentemente!

2. Evitando cualquier exposición al calor o frío extremo, su equipo funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que su equipo se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarlo.

3. Mantenga su equipo en un ambiente limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y una distancia cercana a otros equipos electrónicos pueden causar un efecto adverso en la confiabilidad y precisión de su báscula.

4. Manéjelo con cuidado. Evite las vibraciones y no lo deje caer.

5. Úselo sobre una superficie plana y dura.

GUÍA DE SEGURIDAD

Para un buen rendimiento y un trabajo óptimo de su equipo, tenga cuidado durante la operación y el mantenimiento diarios. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

• NO use su equipo en momentos de truenos o lluvia.

• NO intente reparar la maquina usted mismo. Póngase en contacto con su representante local.

• Evitar temperaturas extremas. No coloque la unidad a la luz directa del sol o cerca del aire acondicionado.

• Asegúrese de que la maquina esté colocada sobre una mesa estable y que no esté sujeta a vibraciones.

• No utilice el equipo cerca de electrodomésticos grandes, como máquinas de soldar o motores grandes.

• Evite lugares donde la humedad pueda conducir a la condensación.

• Evitar el contacto directo con el agua.

• No coloque la unidad cerca de ventanas, puertas o ventiladores que puedan causar resultados inestables debido a las corrientes de aire.

• Mantenga su máquina limpia. No almacene productos sobre la maquina cuando no se use.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No sumerja el indicador en agua u otros líquidos.
2. No coloque el indicador cerca del calentador o la humedad.
3. Si la pantalla es simple de bajo voltaje ( ), cargue la batería
4. No aplaste y compacte el indicador
5. Si deja de usar el indicador durante mucho tiempo, limpie el indicador y manténgalo en un ambiente seco, cargue la batería cada 3 meses, si comienza a usar el indicador, cargue el indicador primero.

1. ESPECIFICACIONES

1. Precisión: III
2. Sensibilidad: 1.5~3. 0mV /V
3. Lineal: ≤0. 0.1%F.S
4. Voltaje: DC: 5V
5. División: Opción 1/2/5
6. Velocidad: 20 veces por segundo
7. Interresolución: 300, 000/600, 000

2. FUENTE DE ENERGÍA

Entrada: AC 120~240V
Salida: DC 10V/600mA

3. PREPARACIÓN

1. Coloque la báscula en el suelo nivelado
2. Vacíe el plato antes de encender el indicador

4. CONSUMO DEL SISTEMA

1. Sistema principal: aprox. 24.1mA
2. Sistema principal (RS232): aprox. 44mA
3. Tiempo de espera: 19.2mA
4. Duración de la batería: aprox. 120

5. COMBINAR CELDA DE CARGA CON INDICADOR

1. El enchufe de conexión es de 5 pines.
2. Para proteger el indicador y la celda de carga, no desconecte el enchufe cuando el indicador esté encendido.
3. Prohibido soldar el indicador

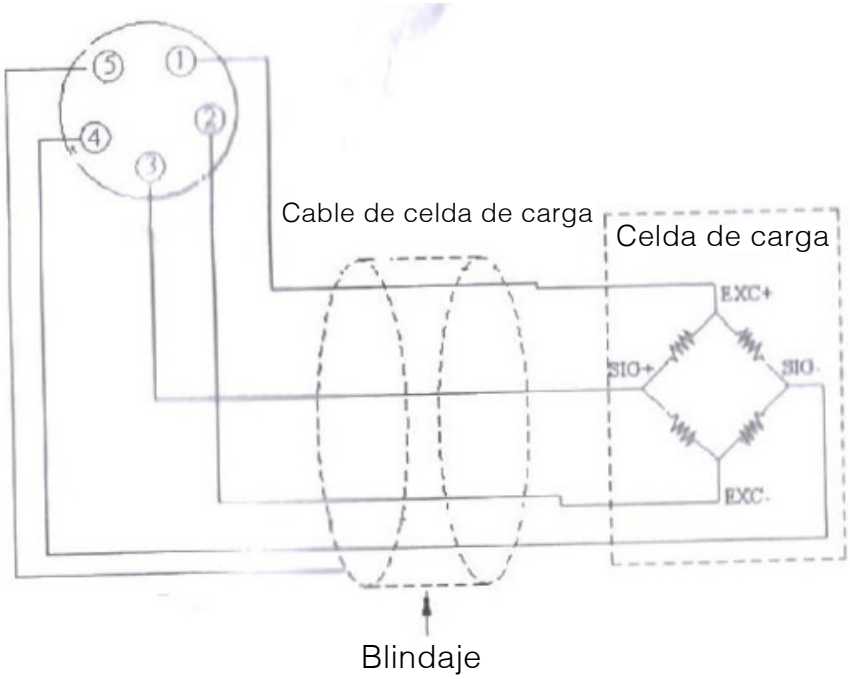

PIN 1: EXC+ PIN 2: EXC-
PIN 3: SIG+ PIN 4: SIG-
PIN 5: SHIELD

6. CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN DE CONTEO

1. Presione [UNITS] por 2 segundos, la pantalla mostrará “0”, la unidad se encenderá “kg”
2. Presione [UNITS], la pantalla mostrará “C 10”, presione [UNITS] para configurar la cantidad de muestra.
3. Coloque la muestra en la báscula, presione [OFF] para confirmar, luego la pantalla muestra la cantidad de muestra.
Presione [UNITS] en 2 segundos, regrese al modo de peso desde el modo de conteo.

Observaciones: si el peso de la muestra es inferior a 0,2d, no se puede tomar la muestra.

7. OPERACIÓN DE FUNCIÓN BÁSICA

En el modo de pesaje, presione APAGADO primero, y mientras tanto presione UNITS, luego deje de presionar las dos teclas, el indicador muestra “UF--1”, presione [M + print] para cambiar de UF--1 a UF--9.

Display	Función	Operación
UF-1	Verifique el valor inter y el voltaje de la batería	Presione [OFF], el indicador mostrará el valor intermedio. Presione OFF nuevamente, el indicador mostrará el valor del voltaje de la batería, presione [OFF] para volver a UF-1
UF-2 UF-5	NON	
UF-3	Configuración de apagado automático	Presione [OFF], el indicador muestra A0FF 00, presione [UNITS] para cambiar el parámetro, presione [M+/print] para elegir el digital, si configura el parámetro como A0FF 00, el indicador no tiene función de apagado automático, si está configurado el parámetro como A0FF 01, el indicador se apagará automáticamente en un minuto después de que el indicador muestre 0.00 kg, presione [OFF] para volver a UF-3
UF-4	Modo de espera	Presione [OFF], presione [UNITS] para cambiar el parámetro, presione [M+/Print] para elegir el digital, presione [OFF] para volver a UF-4
UF-6	RS-232	Opcional
UF-7	Ajuste de velocidad	Presione [OFF], presione [UNITS] para cambiar a 1, 2, 3. 1: rápido 2: normal 3: lento. Presione [OFF] para volver a UF-7
UF-8	Pantalla de rango de división	Presione [OFF], presione [UNITS] para elegir el número. El número elegido no se mostrará, presione [OFF] para volver a UF-8
UF-9	Valor G	Presione [OFF], el indicador muestra el valor G de fábrica, si desea configurar el valor G según el nuevo lugar, presione [OFF] y luego presione [M+/Print] para elegir el digital. Presione [UNITS] para elegir el valor, presione [OFF] para volver a UF-9, presione [ON/ ZERO/TARE] para volver al modo de pesaje.

9. Configuración de funciones avanzadas

En el modo de pesaje, presione OFF primero y mientras tanto presione UNITIS, deje de presionar las dos teclas, el indicador mostrará “ECF-1”, presione [M+/Imprimir] para cambiar de ECF-1 a ECF-3.

ECF-1	Verificar configuración de pesaje (span)	Presione [OFF], el indicador muestra CALZ, vacíe el plato, presione [OFF] para configurar el zero, presione [M+/press] para elegir digital, presione [UNITS] para ingresar el valor de pesaje, luego coloque el peso en el plato, presione [OFF] para confirmar y volver al modo de pesaje
ECF-2	Calibración ZERO	Presione [OFF], el indicador muestra CALZ, vacíe el plato, presione [OFF] para configurar zero y volver al modo de pesaje
ECF-3	Calibración de SPAN	Presione [OFF] y presione [M+/Print] para elegir el digital, presione [UNITS] para ingresar el valor del peso, coloque el peso en el plato, presione [OFF] para confirmar y volver al modo de peso

GARANTIA DEL EQUIPO

Por la compra de cualquier equipo de la marca BBG, usted cuenta con una garantía y respaldo técnico durante doce (12) MESES. No incluye Batería, Adaptadores y/o Cables. La cual puede hacer efectiva en el sitio de compra presentando su factura como soporte de compra.

BBG SE COMPROMETE: A reparar el equipo o reponer la pieza defectuosa como garantía, en caso de comprobarse fallas en su fabricación. **BBG NO SE COMPROMETE:** Con la garantía en los siguientes casos:

- Instalación incorrecta
- Las averías producidas por mal instalación de alguno de sus componentes.
- Las averías producidas por cucarachas y sus desechos en las partes electronicas.
- Golpes o sobre peso que puedan desplazar la celda de carga en los equipos de pesaje electrónico.
- Las averías producidas por roedores o insectos.
- Los daños producidos por desaseo.
- Manipulación indebida por personal no calificado.
- En ningún caso se aceptara la responsabilidad por daños indirectos o lucro.
- Las averías producidas por la instalación en voltajes diferentes de los especificados en la placa de identificación.

LA ADULTERACIÓN DE LA PLACA DE IDENTIFIACIÓN O DE LOS DATOS DE LA TARJETA DE GARANTIA O LA ADULTERACIÓN DE LOS SELLOS ANULAN LA GARANTIA.